



Анализа начина и ефектата отказа – FMEA

Трећа вежба



Шта је FMEA?

Анализа начина и ефекта отказа - FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) је метода за процену начина и ефекта потенцијалних отказа подсистема, компоненти или функција која се користи како би се превентивно деловали и откази спречили.

FMEA представља систематичан процес за идентификацију потенцијалног неизвршавања у дизајну или процесу пре него што се додги, са намером да се елиминише или смањи ризик повезан са тим неизвршавањем.






Важни појмови





Важни појмови

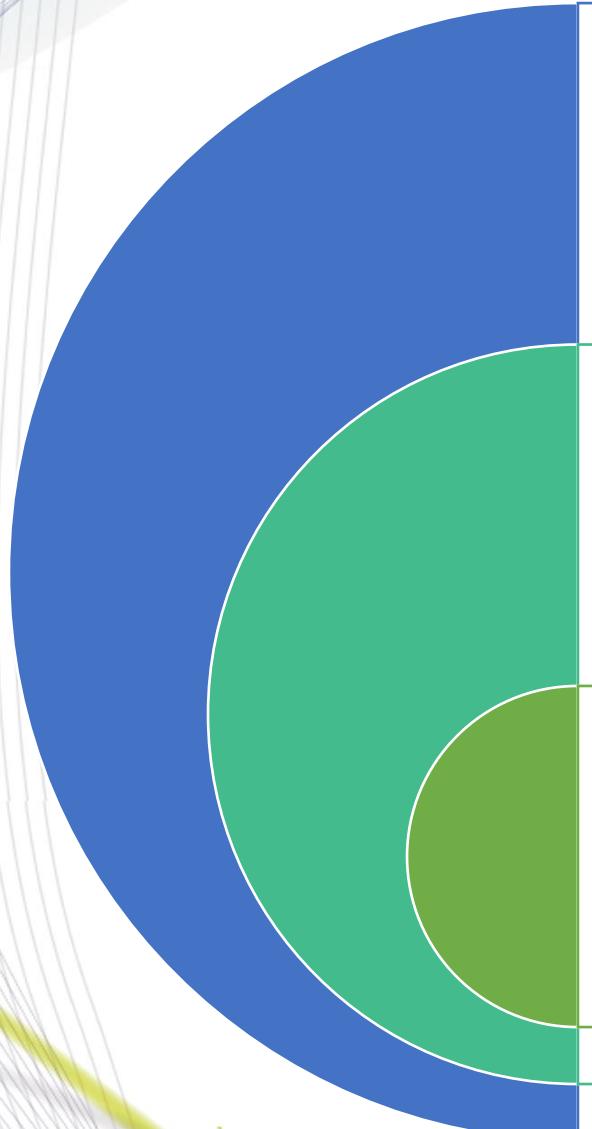

Вероватноћа појаве
неизвршавања –
учесталост O (engl.
Probability of Occurrence)

Озбиљност S (engl.
Severity)

Откривање неизвршења D
(engl. Detection)

- Нумеричка субјективна процена да ће догађај, уколико се деси, довести до неизвршења и иззврати ефекте тог неизвршења.

- Нумеричка субјективна процена колико ће озбиљно корисник (следећи корисник или крајњи корисник) приметити (осетити) неизвршавање.

- Нумеричка, субјективна процена способности контроле да спречи или открије узрок неизвршења пре него што оно дође до корисника.



Рад са FMEA





Рад са FMEA

4. Опис могућих последица (ефеката) отказа

Одређују се последице за сваки начин отказа, како локалне (непосредне), тако и глобалне (системске).

5. Садашње контролне мере

Ако већ постоје мере за спречавање отказа, оне се бележе уз узроке отказа

6. Процена вероватноће настанка отказа R1

За сваки могући узрок отказа се процењује вероватноћа његовог настанка (фактор ризика R1) и вреднује оценом од 1 (није вероватно) до 10 (врло вероватно). Скале вредновања се могу индивидуално утврдити.

Рад са FMEA



7. Процена
озбиљности
ефеката –
последица
отказа R2

За сваки начин отказа процењује се значај последица његовог настајања. Један од начина за процену озбиљности последица је додељивање оцене од 1 до 10 према одређеној скали која уз сваки број има оквирни опис озбиљности дате последице.

8. Процена
вероватноће
откривања
(детекције)
узрока отказа R3

За сваки узрок отказа се процењује вероватноћа да се он може открити (фактор ризика R3). Користи се скала од 1 (врло вероватно) до 10 (немогуће детектовати).

Рад са FMEA



9. Приоритетна вредност ризика (R или RPN)

Да би се одредио укупан ризик рачуна се приоритетна вредност ризика – фактор ризика R. R се добија као производ три претходно израчуната фактора ризика: R1, R2 и R3.

$$R=R1*R2*R3$$

Фактор ризика може имати вредност између 1(нема ризика) и 1000 (врло велики ризик). RPN се може користити за поређење отказа у току анализе и одређивања приоритета за предузимање корективних акција. Узроци отказа са високим R фактором се првенствено могу отклонити прикладним мерама побољшања на производу и процесу. Уколико добијена вредност није испод постављене границе потребно је увести корективне мере јер се систем сматра незадовољавајућим. Ризик је низак ако је $R \leq 50$, а критичан ако је $R \geq 200$.

Рад са FMEA



9. Приоритетна вредност ризика (R или RPN)



Приоритетна вредност ризика	Процена
Низак	<50
Средњи	50-100
Висок	100-200
Критичан	>200



Рад са FMEA

10. Препоручене мере за отклањање отказа

За сваки узрок отказа одредити мере за отклањање отказа: контролне мере или битна побољшања на систему.

11. Анализа побољшаног стања

➤ Када се нове мере примене ради се анализа тако побољшаног стања (опет се одређују фактори R1, R2 и R3 и на основу њих се рачуна нова приоритетна вредност ризика - RPN). Ако RPN опет не буде у задовољавајућем опсегу, потребно је опет нешто побољшати и опет рачунати RPN. То се циклично понавља док се систем не доведе у задовољавајуће стање.



Скале за одређивање фактора ризика

Вероватноћа настанка R1	Оцена
Незнатно. Отказ је скоро невероватан.	1
Мало. Врло ретки откази	2
Мало. Релативно мало отказа.	3
Умерено мало. Нечести откази.	4
Умерено. Повремени откази.	5
Умерено велико. Фреквентни откази.	6
Велико. Откази се јављају често.	7
Велико. Откази се понављају.	8
Велико. Откази и безотказни рад су скоро исти.	9
Веома велико. Отказ је скоро неизбежан.	10

Вероватноћа откривања R3	Оцена
Скоро извесно	1
Веома висока	2
Висока	3
Умерено висока	4
Умерена	5
Ниска	6
Веома ниска	7
Незнатна	8
Веома незнатна	9
Скоро немогућа	10



Скале за одређивање фактора ризика

Озбиљност последица R2	Оцена
Никаква. Нема разлога да се очекује да ће отказ имати ефекат на сигурност, здравље, окружење или мисију.	1
Врло мала. Незнатни поремећај функционисања. Оправка може бити завршена чим се уочи отказ.	2
Мала. Незнатни поремећај функционисања. Оправка може трајати дуже, али неће угрозити мисију.	3
Мала до умерене. Умерени поремећај функционисања. Неки делови мисије се морају прерадити или делови процеса одложити.	4
Умерена. Умерени поремећај функционисања. Цела мисија се мора прерадити или цео процес одложити.	5
Умерена до велика. Умерени поремећај функционисања. Цела мисија се мора прерадити или цео процес одложити.	6
Велика. Велики поремећај функционисања. Неки делови мисије су изгубљени. Значајно кашњење у обнављању система.	7
Веома велика. Велики поремећај функционисања. Цела мисија је изгубљена. Значајно кашњење у обнављању система.	8
Хазард. Потенцијална опасност за сигурност, здравље или окружење. Отказ се јавља са упозорењем.	9
Хазард. Потенцијална опасност за сигурност, здравље или окружење. Отказ се јавља без упозорењем.	10



FMEA листа



Пример FMEA листе

Функција	Начин отказа	Потенцијална последица	R2	Потенцијани узрок	R1	R3	Тренутна контрола процеса	RPN
Губљење управљивости	Израњање пропелера	• не остварује се захтевана брзина брода • Повећана потрошња горива (повећана снага мотора) • Проблеми са кормиларењем	8	•Недовољна количина терета •Прамчани трим	•5	•5	•Укрцавање баласта •Равномерно распоређивање терета	200
		•Брод се претерано ваља на таласима •Настанак резонанције •Успоравање или заустављање брода		•Јак ветар •Невреме	•3	•10	•Нема •Нема	240
	Кавитација пропелера	•Имплозија •Пропелер губи својства •Лом крила •Уништење оплате брода	3	•Велике брзине брода •Заклоњен пропелер	7	•10	Смањење брзине брода Нема	210
					2	•10		60

FMEA анализа процеса на примеру рада банкомата

Функција	Начин отказа	Потенцијална последица	R2	Потенцијални узрок	R1	R3	Тренутна контрола процеса	RPN
Издати готовину коју купац тражи	Неиздавање готовине	<input type="checkbox"/> Врло љут купац <input type="checkbox"/> Нетачан захтев за депозитом <input type="checkbox"/> Нетачно распоређена готовина	8	<input type="checkbox"/> Нестанак готовине <input type="checkbox"/> Заглављење уређаја <input type="checkbox"/> Нестанак напајања	5	5	<input type="checkbox"/> Интерни сигнал за мало готовине <input type="checkbox"/> Интерни сигнал за заглављивање <input type="checkbox"/> Нема	200
	Издавање превише готовине	<input type="checkbox"/> Банка губи новац <input type="checkbox"/> Нетачно распоређена готовина	6	<input type="checkbox"/> Слепљене новчанице <input type="checkbox"/> Новчанице у погрешним фиокама	2	7	<input type="checkbox"/> Процедура пуњења <input type="checkbox"/> Визуелна потврда две особе	84
	Издавање готовине траје предуго	<input type="checkbox"/> Купац делимично иритиран	3	<input type="checkbox"/> Велики промет у компјутерској мрежи <input type="checkbox"/> Нестанак струје током трансакције	7	10	<input type="checkbox"/> Нема <input type="checkbox"/> Нема	210
					2	10		60

Задатак

За систем за пренос енергије косилице дате на слици, урадити FMEA анализу, ако су две функције тог система: енергија која је потребна да се пренесе на вратило и енергија коју је потребно расподелити. Друга функција је у вези са тим да косилица мора да даје снагу и запроцескошења и за процес кретања – како корисник не би морао да гура косилицу.

Прва функција – Енергија коју је потребно пренети на вратило, може да откаже на два начина: може доћи до *пуцања вратила* и може доћи до *проклизавања лежишта*.

До пуцања вратила долази услед оптерећења које је веће од предвиђеног или услед грешке у изради делова, а последица отказа је немогућност извршавања главне функције.

Вероватноћа да оптерећење буде веће од предвиђеног је оцењена са 5, вероватноћа откривања тог отказа са 2, а озбиљност последице је оцењена са 7.

Вероватноћа да ће доћи до грешке у изради делова је оцењена са 3, вероватноћа откривања тог отказа са 7, док је озбиљност последице оцењена са 7.


До **проклизавања лежишта** може доћи услед неадекватног подмазивања, а последица овог отказа је смањена могућност вршења главне функције.

Вероватноћа да ће доћи до неадекватног подмазивања је оцењена са 7, вероватноћа откиривања отклањања тог отказа са 2, док је озбиљност последице оцењена са 5.

Друга функција овог система – Енергија коју је потребно расподелити може отказати на три начина: мењачка кутија се не искључује, пуцање зупчаника мењачке кутије и проклизавање спојница.

◆ Попунити FMEA лист, израчунати RPN. Дати коментар.

◆ За другу функцију унети само могуће начине отказа.

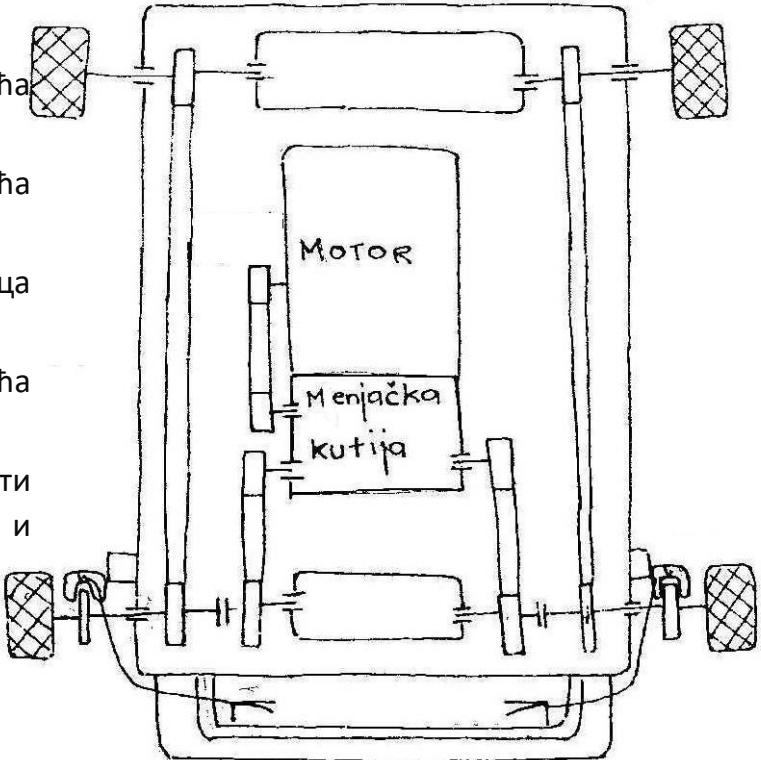

	Део	Функција	Начин отказа	Последице отказа	Узрок отказа	Вероватноћа настанка отказа R1	Озбиљност последице отказа R2	Вероватноћа откривања отказа R3	RPN
1	ПРЕНОСНИ СИСТЕМ КОСИЛИЦЕ	Енергија која се преноси на вратило	Пуцање вратила	Немогућност извршавања главне функције	Оптерећења већа од предвиђеног	5	7	2	70
			Проклизавање лежишта	Смањена могућност вршења главне функције	Грешке у изради делова	3	7	7	147
			Енергија коју је потребно расподелити	Пуцање зупчаника Мењачка кутија се не испуњује Проклизавање спојница	Неадекватно подмазивање	7	5	2	70

Самостални задатак

Искуцан задатак,
потребно је предати у
термину вежби
29.03.2022! За сваку
недељу закашњења,
одузима се по један
поен!

Потпуно урађен задатак
подразумева праћење свих
датих упутства, предлог
корективних мера, кратко
објашњење табле (око пола
странице до стране текста), као
и коментар добијеног RPN-а!

Урадити FMEA анализу за било који део из свакодневног живота (мобилни, телевизор, аутомобил...) или било коју машину или компоненту из индустрије. Попунити FMEA лист за изабрани део. За факторе R1, R2 и R3 користити скале са вежби. Потребно је одабрати предмет, склоп који има најмање два дела, а од та два да један има бар две функције и да од свих функција бар једна има два узрока отказа.

Уз попуњен FMEA лист написати и коментар о добијеном RPN-у, шта значи и шта би евентуални следећи корак био, односно за превисоки ризик одабрати корективне мере и објаснити због чега су баш те мере одабране.

Обавезно је да постоји макар једна вредност за RPN на коју ће бити примењене корективне мере. Након одабира корективних мера израчунати поново RPN.